


Rev 1.0

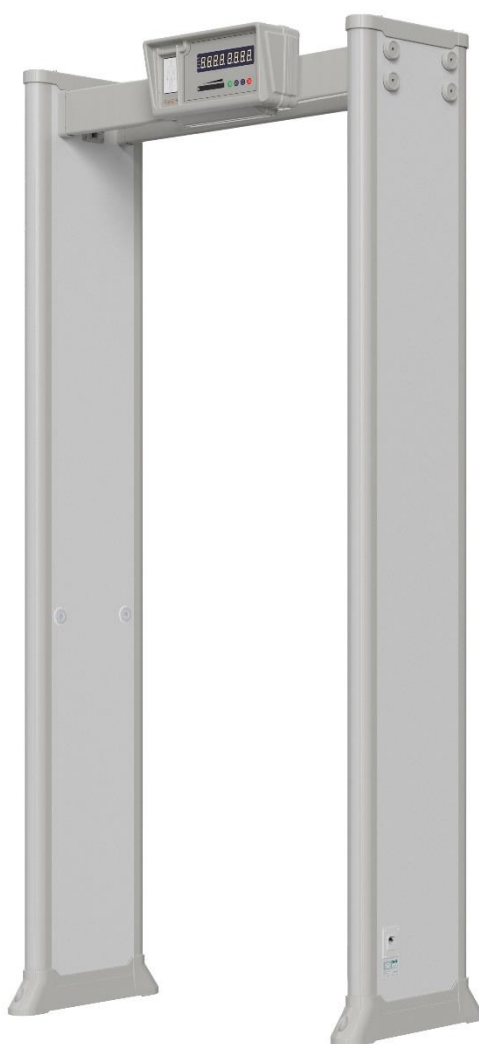

МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРЫ СЕРИИ ST-MD0**AX

Инструкция по установке

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ	3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ.....	3
ВНЕШНИЙ ВИД.....	3
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ.....	4
ЗОНЫ ОБНАРУЖЕНИЯ	4
УСТАНОВКА	5
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ.....	5
СБОРКА.....	6
НАСТРОЙКА	6
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ	6
ДИСПЛЕЙ	7
СПИСОК НАСТРОЕК.....	7
ВХОД В РЕЖИМ НАСТРОЙКИ	7
ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ	7
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАСТРОЙКЕ	8
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	8

Введение

Общее описание

Арочные металлодетекторы серии ST-MD0**AX предназначены для обнаружения запрещенных к проносу металлических предметов при проходе человека через арку. Металлодетекторы имеют высокую чувствительность обнаружения предметов с содержанием магнитных металлов и среднюю чувствительность обнаружения предметов с содержанием немагнитных металлов.


Металлодетекторы серии ST-MD0**AX могут применяться при досмотре на самых различных объектах: в аэропортах, тюрьмах, на таможне, вокзалах, портах и учебных заведениях; досмотр службами общественной безопасности, пограничной охраны и служб безопасности; обеспечение безопасности при проведении массовых мероприятий и на спортивных площадках; обнаружение драгоценных металлов, например, на фабриках по производству золотых и серебряных украшений, заводах металлоизделий, складах и т.д.

Модели серии ST-MD0**AX поддерживают разное количество зон обнаружения, чем больше зон обнаружения поддерживает детектор, тем точнее возможна локализация проносимого металлического предмета. Чувствительность регулируется в пределах достаточных для обнаружения, как оружия, так и небольших металлических предметов. Металлодетектор обеспечивает интуитивное управление и программирование, что предоставляет возможность эксплуатации без специального обучения.

Технические параметры


Параметры	Значение				
Модель:	ST-MD001AX	ST-MD003AX	ST-MD006AX	ST-MD018AX	ST-MD033AX
Число зон:	1	3	6	18	33
Ширина прохода:	1000 мм				
Высота прохода:	2000 мм				
Пропускная способность:	60 человек в минуту				
Напряжение питания:	220 В (AC)				
Потребляемая мощность:	12 Вт				
Рабочая температура:	от -20 до +65 °C				
Рабочая влажность:	10% - 95%				
Класс защиты:	IP54				
Габариты:	2200 x 1130 x 340 мм				

Внешний вид

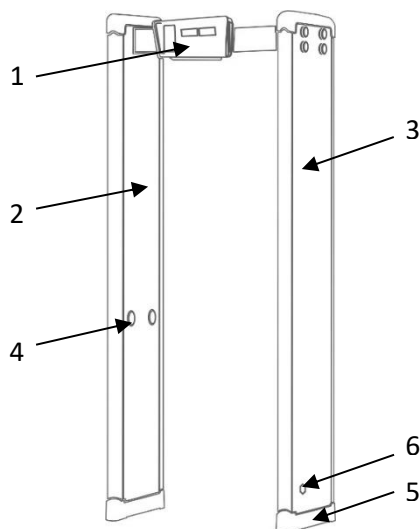

1. Балка с блоком управления
2. Левая панель детектора
3. Правая панель детектора
4. ИК датчики прохода
5. Монтажные основания
6. Разъем подключения кабеля питания

Габаритные размеры

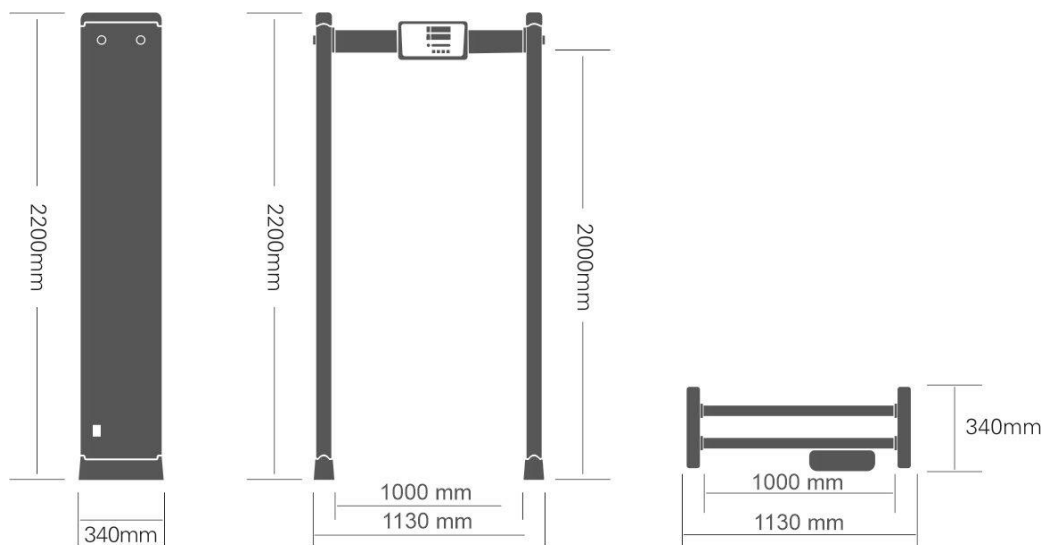


Зоны обнаружения

Металлодетекторы серии ST-MD0**AX имеют следующую конфигурацию зон детектирования:


ST-MD001AX




ST-MD003AX

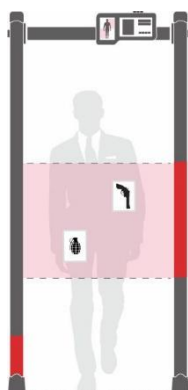


ST-MD006AX

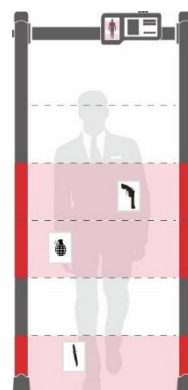

ST-MD018AX

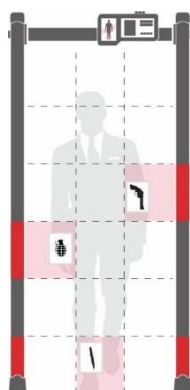

ST-MD033AX

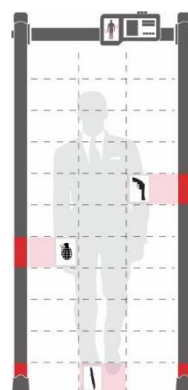


ПРИМЕЧАНИЕ: Для металлодетекторов ST-MD018AX и ST-MD033AX настройка чувствительности выполняется только крайних зон, чувствительность зон в центре вычисляется автоматически по усреднению чувствительности двух соседних зон слева и справа. Для металлодетекторов ST-MD018AX и ST-MD033AX при срабатывании средней зоны загораются индикаторы слева и справа.

Установка


Рекомендации по установке

При установке и использованию металлодетектора примите к сведению следующие рекомендации и ограничения:


1. Металлодетектор должен быть установлен на ровной и стабильной поверхности, чтобы исключить ложные срабатывания из-за вибрации.
2. Металлодетектор может использоваться на улице под навесом.
3. Следует избегать мест установки с высокой температурой или повышенной влажностью.
4. Металлодетектор должен быть установлен на расстоянии не менее 50 см от неподвижных металлических конструкций для предотвращения ложных тревог.

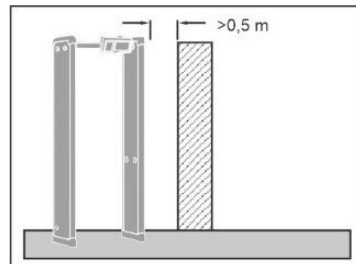


5. Металлодетектор должен быть установлен на расстоянии не менее 1-2 м от металлических конструкций, которые могут перемещаться, для предотвращения ложных тревог. Минимальное расстояние зависит от размера подвижной металлической конструкции.

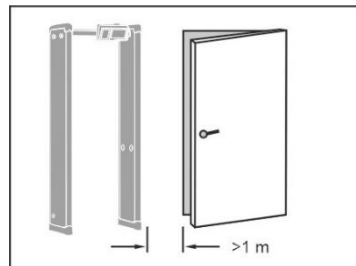

6. Металлодетектор должен быть установлен на расстоянии не менее 1,5 – 4 м от источников электромагнитных помех для предотвращения ложных тревог. Источниками электромагнитных помех могут быть двигатели, силовые трансформаторы, линии электропередач, сварочные аппараты и т.д. Минимальное расстояние зависит от мощности источника помех.

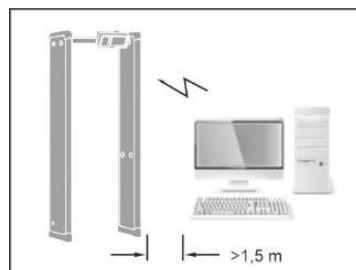

7. Не следует подвергать металлодетектор ударам, т.к. это может вызывать появление ложных тревог.
8. При установке нескольких металлодетекторов расстояние между ними должно быть не менее 50 см, тк возможно взаимное влияние. При такой конфигурации металлодетекторы должны работать на разных частотных каналах.

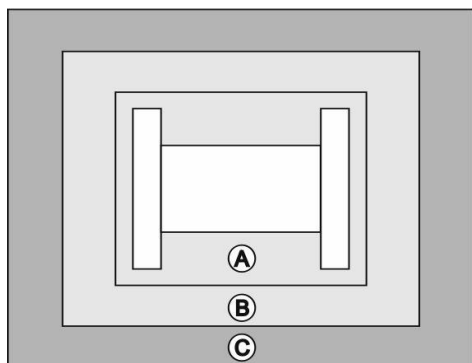

Зона **A** с минимальным расстоянием от неподвижных металлических предметов от 0,5 м.


Зона **B** с минимальным расстоянием от подвижных металлических предметов от 1м.

Зона **C** с минимальным расстоянием от источников электромагнитного излучения от 1,5 м.


Сборка

Для сборки металлодетектора выполните следующие шаги:

1. Распакуйте стоки и балки и разложите элементы на полу, сборку следует осуществлять в лежачем положении.
2. Соберите стоки, балки и блок управления, как показано на рисунке ниже. Болты следует только наживить.

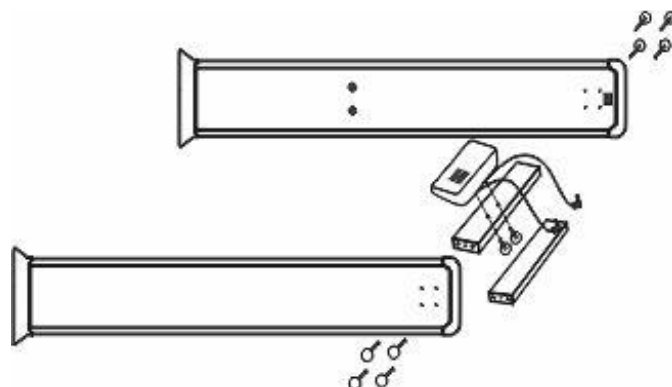


3. Подключите разъемы шлейфов блока управления, расположенного в балке, к разъемам стоек.

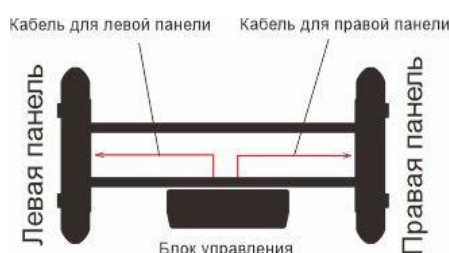

4. Затяните болты и поднимите металлодетектор.
5. Расположите металлодетектор в требуемом месте и закрепите его.
6. Подключите шнур питания к сети.

Настройка

Блок управления

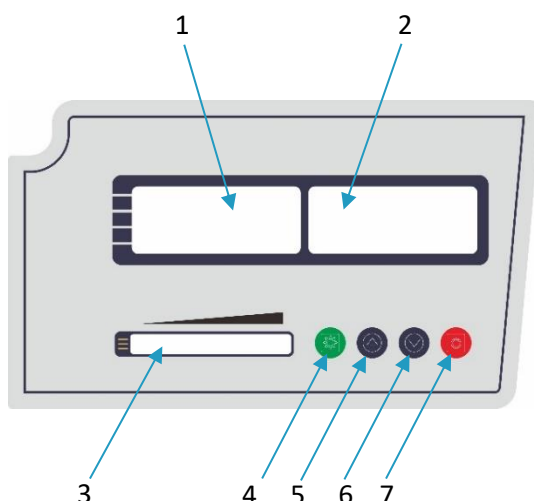

1. Четырехразрядный индикатор **Счетчик тревог** используется для отображения количества тревог.
2. Четырехразрядный индикатор **Счетчик проходов** используется для отображения количества проходов.
3. Индикатор **Уровень сигнала** используется для отображения уровня наводимого сигнала.
4. Кнопка **Настройка** используется входа в меню программирования.
5. Кнопка **Вверх** используется для навигации по меню и изменения значения параметров.
6. Кнопка **Вниз** используется для навигации по меню и изменения значения параметров.
7. Кнопка **Питание** используется включения/выключения устройства.

Дисплей

Для программирования используются два четырехразрядных индикатора: индикатор счетчика тревог используется для отображения функции, а индикатор счетчика проходов для отображения параметра выбранной функции. Для переключения между функциями используйте кнопку **Настройка**, для изменения параметров выбранной функции используйте кнопки **Вверх** и **Вниз**.



Список настроек

При нажатии кнопки **Настройка** будут последовательно переключаться доступные для программирования функции.

Обозначение	Функция	Доступные параметры
P	Пароль	XXXX
F	Рабочая частота	1 – 99
H	Общая чувствительность	1 – 100
L1	Чувствительность 1 зоны панели слева	1 – 200
L2	Чувствительность 2 зоны панели слева	1 – 200
:		
R1	Чувствительность 1 зоны панели справа	1 – 200
R2	Чувствительность 2 зоны панели справа	1 – 200
:		
yl	Громкость сигнала тревоги	1 – 10
yd	Выбор тональности сигнала тревоги	1 – 16
d	Длительность сигнала тревоги	1 – 3
R	ИК датчик	1 – передний, 2 – задний, 3 – оба
C	Новый пароль	XXXX

Вход в режим настройки

После включения питания на индикаторах будет выведено 0000 0000. Для входа в режим настройки нажмите кнопку **Настройка**, будет выведено P 0000. Введите пароль доступа, используя кнопку **Вверх** для изменения значения, и кнопку **Вниз** для выбора следующего регистра, выбранный регистр будет мигать. После ввода пароля нажмите кнопку **Настройка** еще раз. Пароль по умолчанию 0000.

Изменение пароля

После включения питания на индикаторах будет выведено 0000 0000. Нажмите и удерживайте кнопку **Настройка** в течение не менее 3 секунд, будет выведено P 0000. Введите старый пароль доступа и нажмите кнопку **Настройка** еще раз, будет выведено C ----. Нажмите кнопку **Вверх** для ввода нового пароля, будет выведено P 0000. Введите новый пароль доступа, используя кнопку **Вверх** для изменения значения, и кнопку **Вниз** для выбора следующего регистра, выбранный регистр будет мигать. После ввода пароля нажмите кнопку **Настройка** еще раз.

Рекомендации по настройке

При настройке металлодетектора следует помнить:

1. Металлодетектор должен находиться в стабильном состоянии для корректной работы. Для проверки можно выполнить следующие действия:
 - a. Убедитесь, что после включения во время калибровки в течение 1 минуты, металлодетектор не вибрирует или рядом не перемещаются металлические предметы.
 - b. Убедитесь, что металлодетектор не срабатывает при проходе проверяющего, если он не несет никаких металлических предметов.
2. Если металлодетектор часто выдает ложные срабатывания, то выполните следующие действия:
 - a. Убедитесь, что выполняется требование по физической стабильности установки рамки металлодетектора и исключается его вибрация.
 - b. Убедитесь, что выполняются требования по расстоянию до металлических предметов или источников помех. Попробуйте переместить обнаруженные металлические предметы.
 - c. Если ложные срабатывания не связаны с окружающей обстановкой, уменьшите чувствительность всех зон.
 - d. Измените частоту.
 - e. Измените место установки.
3. Вы можете исключить небольшие проносимые металлические предметы, например, кольца, ключ, пряжку ремня, обувь и т. д., выполнив следующие действия:
 - a. Возьмите небольшой металлический предмет в качестве образца чтобы, когда проверяющий несет образец и проходит через металлодетектор, он подал сигнал тревоги.
 - b. Немного уменьшите чувствительность, и проверяющий еще раз должен пройти через металлодетектор. Если он все еще подает сигнал тревоги, еще раз уменьшите чувствительность, пока металлодетектор не перестанет сигнализировать об обнаружении.

ПРИМЕЧАНИЕ: если вы хотите уменьшить чувствительность в определенной зоне, вы должны отрегулировать только чувствительность одной этой зоны. После выполнения вышеуказанных регулировок металлический предмет, размер которого меньше образца, не подаст сигнал тревоги, но металлические предметы, размер которых превышает размер образца, могут быть обнаружены.

Использование

1. Нажмите кнопку включения питания устройства. Убедитесь, что после включения во время калибровки в течение 1 минуты, металлодетектор не вибрирует или рядом не перемещаются металлические предметы.
2. Проход должен осуществляться по одному и очередь должна ожидать на расстоянии не менее 50 см от металлодетектора.
3. Проходящие должны идти с нормальной скоростью. Они не должны намеренно формировать толпу, спешить, идти медленно или задевать панели.
4. Перед проходом через металлодетектор проходящие должны удалить все переносимые металлические предметы (например, ключи, мобильный телефон, часы, монеты и т. д.). Поместить их на стол и забрать после прохождения проверки.
5. Если металлодетектор подает сигнал тревоги при проходе человека, рекомендуется дополнительно обследование с использованием ручного металлодетектора для точного обнаружения скрытого металлического предмета в соответствии активированными зонами тревоги.